





Cressi si congratula con Voi per l'acquisto del computer-orologio subacqueo GOA/ CARTESIO/NEON, uno strumento sofisticato e completo, realizzato per garantirVi sempre la massima sicurezza, efficienza e affidabilità.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI.

### OROLOGIO

- Orario 12/24 ore con minuti e secondi.
- Calendario.
- Cronometro di precisione.
- Funzione secondo orario.
- Sveglia.

### COMPUTER SUBACQUEO

- Algoritmo CRESSI RGBM. Nuovo algoritmo nato dalla collaborazione Cressi - Bruce Wienke basato su modello Haldane integrato con fattori RGBM per un calcolo decompressivo sicuro nelle ripetitive multi-day.
- Tessuti: 9 con emitempi di saturazione compresi tra 2,5 e 480 minuti;
- Programma "Dive": Elaboratore completo dei dati d'immersione, anche con eventuale decompressione, di ogni immersione effettuata ad Aria o EAN (Enhanced Air Nitrox).
- Possibilità di utilizzo di due diverse miscele iperossigenate Nitrox selezionabili durante la stessa immersione (solo CARTESIO/NEON).
- Impostazione completa dei parametri %O<sub>2</sub> (percentuale dell'ossigeno) e PO<sub>2</sub> (pressione parziale dell'ossigeno) con possibilità di impostazione PO<sub>2</sub> tra 1.2 bar e 1.6 bar e della %O<sub>2</sub> tra 21% e 50% per la prima miscela. Tra 21% e 99% per la seconda (solo CARTESIO/NEON).
- Possibilità di effettuare un'immersione Nitrox successiva a quella effettuata con aria (anche con desaturazione in corso).
- Deep Stop inseribile o disinseribile.

- Funzione **GAGE** per immersioni senza calcolo decompressivo e cronometro di profondità azzerabile.
- Funzione **FREE** per immersioni in apnea con allarmi disinseribili.
- Display con sistema "PCD System" per una perfetta comprensione e leggibilità dei valori.
- Cambio batteria a cura dell'utente.
- Pianificazione delle immersioni con scorrimento manuale della curva di sicurezza.
- Cambio di unità di misura dal sistema metrico (metri e °C) al sistema imperiale (ft-°F) a cura dell'utente.
- Allarmi acustici e visivi.
- Indicatore grafico tossicità ossigeno al CNS.
- Display retroluminescente ad alta efficienza.
- Log book con possibilità di memorizzare fino a 50 immersioni per tipo.
- Memoria storica delle immersioni.
- Possibilità di eventuale Reset (azzeramento della desaturazione), utile per il noleggjo dello strumento.
- Interfaccia PC/Mac con dati generali e profilo d'immersione (opzionale).

## AVVERTENZE GENERALI E NORME DI SICUREZZA.

**IMPORTANTE:** leggere le istruzioni! Leggete attentamente questo libretto d'istruzioni, compresa la parte relativa alle norme di sicurezza. AssicurateVi di aver compreso bene l'uso, le funzioni ed i limiti dello strumento prima di utilizzarlo! NON utilizzare lo strumento senza aver letto il presente libretto di istruzioni in ogni suo capitolo!

**IMPORTANTE:** il presente strumento deve considerarsi come un ausilio all'immersione e non sostituisce l'uso delle tabelle d'immersione.

**⚠ PERICOLO:** NESSUN COMPUTER SUBACQUEO PUÒ METTERE COMPLETAMENTE AL RIPARO DAL RISCHIO DI MALATTIA DA DECOMPRESSIONE (MDD) (EMBOLIA). DEVE ESSERE BEN CHIARO CHE UN COMPUTER SUBACQUEO NON PUÒ ELIMINARE COMPLETAMENTE IL RISCHIO DI MDD. IL COMPUTER, INFATTI, NON PUÒ TENER CONTO DELLE CONDIZIONI FISICHE DI OGNI SINGOLO SUBACQUEO, CHE POSSONO ESSER SOGGETTE A MUTAMENTI GIORNALIERI. È CONVENIENTE, QUINDI, SOTTOPORSI A UN'ACCURATA VISITA MEDICA PRIMA DI INTRAPRENDERE L'ATTIVITÀ SUBACQUEA E VALUTARE LA PROPRIA FORMA FISICA PRIMA DI OGNI IMMERSIONE. È IMPORTANTE RICORDARE CHE LE CIRCOSTANZE CHE POSSONO FAR AUMENTARE IL RISCHIO DI MDD POSSONO DIPENDERE ANCHE DALL'ESPOSIZIONE AL FREDDO (TEMPERATURE INFERIORI A 10° C), DA CONDIZIONI FISICHE NON OTTIMALI, DA PIÙ IMMERSIONI SUCCESSIVE O EFFETTUATE IN PIÙ GIORNI DI SEGUITO, DA AFFATICAMENTO DEL SUBACQUEO, DALL'ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, DROGHE O FARMACI, DISIDRATAZIONE. È BUONA NORMA EVITARE TUTTE QUESTE SITUAZIONI E QUELLE CHE POSSONO METTERE A RISCHIO LA PROPRIA INCOLUMITÀ: OGNUNO DEVE ESSERE RESPONSABILE DELLA PROPRIA SICUREZZA!

**IMPORTANTE:** questo strumento dovrebbe essere utilizzato solo da subacquei brevettati: nessun computer è in grado, infatti, di sostituire un approfondito addestramento subacqueo. RicordateVi che la sicurezza di un'immersione è garantita solo da un'adeguata preparazione.

**IMPORTANTE:** il computer GOA/CARTESIO/NEON Cressi è stato realizzato solo per uso sportivo dilettantistico e non per impieghi di carattere professionale che richiedono tempi di immersione prolungati, con conseguente aumento di rischio di MDD.

**IMPORTANTE:** eseguire delle verifiche preliminari prima di utilizzare il computer, controllando lo stato di carica della batteria e le indicazioni del display. NON immergersi se queste risultano poco chiare o sbiadite e soprattutto, se compare l'icona indicante batteria scarica.

**IMPORTANTE:** durante l'immersione dotarsi anche di un profondimetro, di un manometro, di un timer o di un orologio e di tabelle decompressive. Assicurarsi sempre che la pressione delle bombole sia adeguata all'immersione programmata e, in immersione, controllare frequentemente la quantità di aria nelle bombole, utilizzando il manometro.

**⚠ PERICOLO:** NON EFFETTUARE IMMERSIONI IN ALTITUDINE PRIMA DI AVER IMPOSTATO IL LIVELLO DI ALTITUDINE CORRETTO. CONTROLLARE IL LIVELLO DI ALTITUDINE SUL DISPLAY UNA VOLTA IMPOSTATO. RICORDARSI CHE IMMERSIONI A QUOTE SUPERIORI A 3000 M S.L.M., COMPORTANO UN SENSIBILE AUMENTO DEL PERICOLO DI MDD.

**⚠ PERICOLO:** PRIMA DI EFFETTUARE UN VIAGGIO AEREO, ATTENDERE CHE SPARISCA L'ICONA INDICANTE IL "NO FLY" DAL DISPLAY DEL COMPUTER.

**IMPORTANTE:** l'utilizzo di questo strumento è strettamente personale; le informazioni che fornisce si riferiscono infatti, esclusivamente alla persona che lo ha utilizzato durante l'immersione o durante la serie ripetuta di immersioni.

**⚠ PERICOLO:** CRESSI SCONSIGLIA DI UTILIZZARE QUESTO STRUMENTO PER EFFETTUARE IMMERSIONI CON DECOMPRESSIONE. TUTTAVIA, SE PER QUALUNQUE MOTIVO, SI FOSSE COSTRETTI A SUPERARE I LIMITI DELLA CURVA DI SICUREZZA, IL COMPUTER GOA/CARTESIO/NEON CRESSI SAREBBE IN GRADO DI FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DECOMPRESSIONE, ALLA RISALITA E AL RELATIVO INTERVALLO IN SUPERFICIE.

**IMPORTANTE:** non effettuare immersioni con bombole contenenti miscele Nitrox senza averne verificato personalmente il contenuto e la corretta percentuale di O<sub>2</sub> (%O<sub>2</sub>). Dopodiché impostare sul proprio computer questo valore relativo alla miscela per cui il computer elaborerà i calcoli decompressivi ricordarsi che il computer non accetta valori decimali della %O<sub>2</sub>.

**IMPORTANTE:** Verificare l'impostazione dei parametri dello strumento prima di effettuare una immersione.

**⚠ PERICOLO:** GOA/CARTESIO/NEON mantiene sempre l'ultima percentuale di ossigeno impostata. E' fondamentale per la sicurezza del subacqueo, controllare sempre tale parametro prima di ogni immersione.

**⚠ PERICOLO:** CRESSI SCONSIGLIA DI EFFETTUARE IMMERSIONI NITROX SENZA AVER CONDOTTO CON SUCCESSO UN CORSO SPECIFICO RELATIVO A QUESTO TIPO DI IMMERSIONE. CIÒ IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE TALI IMMERSIONI POSSONO ESPORRE IL SUBACQUEO A RISCHI DIVERSI DA QUELLI RELATIVI ALLE IMMERSIONI AD ARIA CHE POSSONO INCLUDERE GRAVI DANNI FISICI E IN CASI ESTREMI, ADDIRITTURA LA MORTE.

**⚠ PERICOLO:** PER RAGIONI DI SICUREZZA, IL COMPUTER GOA/CARTESIO/NEON PRESENTA IL LIMITE DI PO2 IMPOSTATO DAL COSTRUTTORE A 1.4 BAR ANCHE PER LE IMMERSIONI EFFETTUATE CON ARIA. NEL CASO SIA NECESSARIO AUMENTARE ULTERIORMENTE IL MARGINE DI SICUREZZA È POSSIBILE IMPOSTARE LA PO2 SU VALORI INFERIORI, FINO A 1.2 BAR CON DECREMENTI DI 0.1 BAR.

**IMPORTANTE:** dopo un'immersione effettuata con GOA/CARTESIO/NEON in modalità GAGE (profondimetro-timer), lo strumento non effettua calcoli di saturazione e desaturazione per le rimanenti 48 ore che intercorrono dall'uso del profonditàmetro.

**IMPORTANTE:** evitare tutte quelle immersioni che presentino profili altamente rischiosi, quali per esempio, quelle con profilo cosiddetto a "yo-yo", quelle con profili inversi o più immersioni consecutive plurigiornaliere, in quanto potenzialmente pericolose e ad alto rischio di MDD!

**IMPORTANTE:** Non esiste, al momento, letteratura scientifica convalidata che consenta di effettuare più di due immersioni al giorno per periodi di una o più settimane senza il rischio di malattia da decompressione. E' pertanto importante per la propria salute non superare il numero di due immersioni giornaliere. Si raccomanda inoltre, tra un'immersione e l'altra, di effettuare un periodo di riposo di almeno 2 ore.

**IMPORTANTE:** ogni qualvolta ci si renda conto di essere in presenza di fattori che possono aumentare il rischio di MDD (malattia da decompressione) scegliere ed impostare il fattore di sicurezza Safety Factor più conservativo (SF1 e SF2), rendendo così, l'immersione più sicura.

**NOTA:** nel caso di viaggi aerei, portare con sé in cabina pressurizzata lo strumento.

**NOTA:** Cressi ricorda che le immersioni sportive devono essere condotte entro la curva di sicurezza e alla profondità massima di 40 m, limite delle immersioni sportive: uscire da questi limiti significa accrescere notevolmente il rischio di MDD.

### IMMERSIONI IN APNEA (FREE)

**IMPORTANTE:** La sicurezza dell'immersione in apnea dipende dalla capacità razionale di ciascuno di noi di elaborare le conoscenze teoriche e pratiche con buon senso e prudenza allo scopo di evitare incidenti. Questo strumento deve considerarsi quindi solamente un ausilio all'immersione in apnea per persone diligentemente preparate ai rischi che questa attività comporta. Esso deve essere usato quindi, solo ed esclusivamente quando si ha una completa preparazione teorica e pratica sulle tecniche di immersione in apnea ed i suoi pericoli.

**⚠ PERICOLO:** DEVE ESSERE BEN CHIARO CHE UN COMPUTER SUBACQUEO NON PUÒ E NON HA L'INTENTO DI ELIMINARE IL RISCHIO DELLA SINCOPE O DELLA SINDROME DEL TARAVANA. IL COMPUTER, INFATTI, SI LIMITA A INDICARE I TEMPI DI IMMERSIONE, DI SUPERFICIE E DI PROFONDITA'. LE INFORMAZIONI CHE VENGONO FORNITE AL SUBACQUEO HANNO IL MERO VALORE DI SEMPLICI DATI CHE DIVENTANO INFORMAZIONI DI SICUREZZA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE UNA VOLTA VAGLIATI ED ELABORATI DALLA MENTE UMANA. SI RACCOMANDA PERTANTO UNA PREPARAZIONE TEORICA SOLIDA E APPROFONDITA.

**IMPORTANTE:** Questo strumento dovrebbe essere utilizzato solo da subacquei brevettati: nessun computer è in grado, infatti, di sostituire un approfondito addestramento subacqueo. RicordateVi che la sicurezza in apnea è garantita solo da un'adeguata preparazione.

**IMPORTANTE:** Il computer GOA/CARTESIO/NEON Cressi è stato realizzato solo per uso sportivo dilettantistico e non per impieghi di carattere professionale.

**IMPORTANTE:** Eseguire delle verifiche preliminari prima di utilizzare il computer, controllando lo stato di carica della batteria e le indicazioni del display. NON immergersi se queste risultano poco chiare o sbiadite e, soprattutto, se compare l'icona indicante batteria scarica.

**⚠ PERICOLO:** Prima di effettuare un viaggio aereo o di recarsi in altitudine è fondamentale non aver effettuato gravose sessioni di apnea a ritmo sostenuto nelle ultime 48 ore.

**IMPORTANTE:** Verificare l'impostazione dei parametri dello strumento prima di effettuare una immersione.

**IMPORTANTE:** L'apnea profonda è una disciplina rischiosa e per essere praticata con sicurezza necessita molta preparazione pratica e teorica. E' quindi importante ottenere un brevetto presso una scuola subacquea accreditata. Si raccomanda comunque di essere perfettamente coscienti dei propri limiti e di praticare questa disciplina abbondantemente all'interno di essi. Si raccomanda di non immergersi mai da soli e di essere sempre seguiti da un compagno pronto ad intervenire in caso di necessità.

**IMPORTANTE:** Non esiste al momento letteratura scientifica convalidata che conosca perfettamente le cause della sindrome del Taravana. È pertanto importante per la propria salute non effettuare immersioni in apnea profonda con ritmi sostenuti per diverse ore associati a brevi intervalli di superficie, di non immergersi in condizioni di salute non perfettamente regolari e di mantenersi sempre idratati e con un regolare apporto energetico.

**NOTA:** nel caso di viaggi aerei, portare con sé in cabina pressurizzata lo strumento.

*Cressi si riserva il diritto di eventuali modifiche dello strumento senza alcun preavviso, in conseguenza del costante aggiornamento tecnologico dei suoi componenti.*

## INTRODUZIONE

Il computer-orologio GOA/CARTESIO/NEON Cressi è uno strumento ricreativo avanzato in grado di offrire tutte le informazioni necessarie sulla profondità, sui tempi d'immersione, sulle eventuali necessità di decompressione, sulla velocità di risalita e sugli intervalli di superficie tra un'immersione e l'altra (AIR e NITROX). L'assorbimento e il rilascio dell'azoto viene costantemente elaborato da un sofisticato software, adeguandolo alla quantità di gas inerte contenuto nelle varie miscele impiegabili. Queste informazioni vengono indicate sul display dello strumento grazie al sistema PCD System (Priority Compartment Digit Display), che permette un "dialogo" semplice e diretto tra subacqueo e computer, garantendo una perfetta comprensione di tutti i dati utili in quel preciso momento e un'ottima leggibilità in ogni situazione d'utilizzo. Il computer è inoltre dotato di orologio, cronografo e calendario e possiede una versatile memoria delle immersioni effettuate (logbook). Il modello matematico di GOA/CARTESIO/NEON può effettuare calcoli della saturazione e desaturazione di un' immersione effettuata sia utilizzando aria, sia utilizzando miscele iperossigenate (Nitrox).

In quest'ultimo caso è possibile impostare tutti i parametri riguardanti la miscela della nostra immersione: dal massimo valore di PO2 ammesso (compreso tra 1.2 bar a 1.6 bar), alla percentuale di ossigeno delle miscele (%O2): compresa tra 21% e 50% di O2 (GAS1) e tra 21% e 99% (GAS2) (SOLO CARTESIO/NEON). Lo strumento può, inoltre, essere impostato dall'utente sia su unità di misura metriche (m-°C) sia su unità imperiali (ft-°F).

Il computer-orologio subacqueo GOA/CARTESIO/NEON può essere collegato ad un personal computer tramite l'interfaccia Cressi (accessorio) e il relativo software (accessorio). È molto importante leggere attentamente questo libretto di istruzioni e comprenderne esattamente il significato; in caso contrario si possono causare seri danni alla salute: lo scopo del presente manuale è quello di guidare l'acquirente a comprendere tutte le funzioni del computer prima del suo utilizzo in immersione. Il computer-orologio GOA/CARTESIO/NEON Cressi si presenta sempre acceso nella funzione orologio e per passare al computer subacqueo, se non è stato appositamente bloccato, occorre scorrere il menu tramite i pulsanti UP ▲ /DOWN ▼ fino a raggiungere la schermata DIVE, mentre in immersione si attiva automaticamente a profondità superiori a -1,2 m.

## CONTROLLO DEL COMPUTER

### **COME FUNZIONA IL COMPUTER-OROLOGIO GOA/CARTESIO/NEON FUNZIONE OROLOGIO**

GOA/CARTESIO/NEON è dotato di un intuitivo menu circolare a più livelli, con caratteri esclusivamente maiuscoli per una maggiore facilità di lettura.

### **FUNZIONE DEI PULSANTI**

**Pulsante UP ▲ / SEL:** se premuto brevemente, questo pulsante serve per scorrere i vari menu e per impostare le regolazioni in modo crescente. Se premuto a lungo questo pulsante serve per entrare all'interno dei vari menu e per confermare.


Se premuto a lungo in funzione ora, cronometro o dive, si accende la retroilluminazione.

**Pulsante DOWN ▼ / ESC**: se premuto brevemente, questo pulsante serve per scorrere i vari menu e per impostare le regolazioni in modo decrescente.

Se premuto a lungo questo pulsante serve per uscire dai vari menu.

Se premuto a lungo in modalità dive **NITROX** questo pulsante permette il cambio di GAS1/GAS2 (SOLO CARTESIO/NEON).

Se premuto in modalità **GAGE** questo pulsante permette di entrare nella funzione cronometro di profondità.

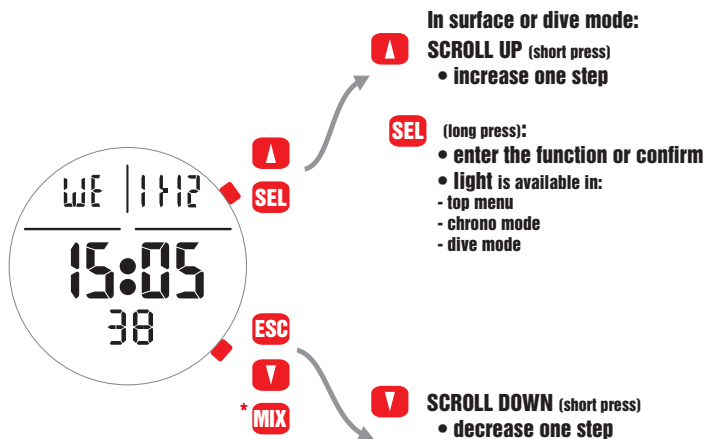

**ESC (long press)**

- return to the TOP menu
- switch depth AVG/stopwatch (GAGE mode)

**\* MIX (long press) Gas change**  
(in NITROX mode) (CARTESIO/NEON)


## TOP MENU

Nella schermata standard l'orologio si presenta con l'indicazione dell'ora e della data come indicato in figura:

Nel caso di post dive la data sarà sostituita da i tempi di surf, desat e no fly.

Sarà comunque possibile, premendo il tasto UP ▲, poter visualizzare la data.

Nel caso si voglia inserire un secondo orario (funzione WORLD) è possibile, al posto dei secondi, visualizzare il fuso orario desiderato.

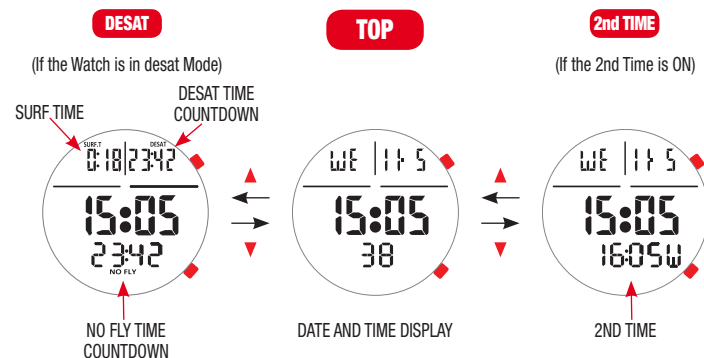

## MENU PRINCIPALE

Dalla schermata TOP, muovendosi con i pulsanti up ▲ /down ▼ si scorrono le schermate del menu principale:

CHRONO → MODE-S → LOG → DIVE-S → TIME-S → PLAN → SYSTEM → DIVE

Da ognuna di queste schermate, premendo il tasto **SEL** si accede alle relative funzioni:



**CHRONO**


↓SEL    ↑ESC

Da questa schermata premendo **SEL** si accede alla funzione **CHRONO**



Per attivare o fermare il cronometro premere il pulsante UP ▲  
 Per resettare (a cronometro fermo) premere il pulsante DOWN ▼  
 Sulla prima riga del display viene visualizzata la scritta CHRO,  
 Sulla riga centrale l'ora attuale e sull'ultima i dati del cronometro.  
 Nei primi 10 minuti vengono visualizzati minuti, secondi e decimi di secondo.  
 Trascorsi 10 minuti vengono visualizzate le ore, i minuti e i secondi.  
 Trascorse 24 ore il cronometro viene azzerato.

Uscendo dalla funzione **CHRONO** i dati vengono mantenuti fino al successivo reset.

Per uscire dalla modalità **CHRONO** premere il pulsante **ESC**

**MODE-S (MODE-SET)**

La funzione **MODE-S** permette di scegliere la modalità di immersione desiderata.

Per entrare nella funzione **MODE-S** premere il tasto **SEL**.

Sulla prima riga verrà visualizzata la scritta SET e verrà visualizzata la modalità attualmente selezionata (lampeggiante).

Scorrendo i pulsanti UP ▲/DOWN ▼ si possono selezionare le varie modalità


- AIR per controllare le immersioni in aria
- EAN per controllare le immersioni in aria arricchita (Enhanced Air Nitrox).
- FREE per le immersioni in apnea
- GAGE per la funzione profondimetro/cronometro di profondità
- OFF (lucchetto 🔒) per disattivare il sensore di pressione (comodo per l'utilizzo in piscina o dove non si vogliono fare registrare immersioni al computer). Confermare la modalità desiderata premendo il tasto **SEL** fino a sentire il beep di conferma.

Premere il pulsante **ESC** per ritornare al menu principale.

**⚠ ATTENZIONE:** Quando il computer subacqueo è in OFF si raccomanda di sbloccarlo prima di ogni immersione. Il computer infatti, per motivi di sicurezza rimarrà bloccato anche durante l'immersione ed il suo sblocco si potrà effettuare solo risalendo in superficie e sollevandolo dall'acqua. Una volta sbloccato esso non considererà il tempo trascorso sino a quel momento. Si raccomanda quindi di non procedere con l'immersione subito dopo lo sblocco ma di attendere 24 ore per la completa desaturazione.

## LOG

Da questa schermata premendo il pulsante **SEL** si accede al registro delle immersioni:

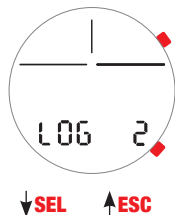

La memoria GOA/CARTESIO/NEON permette di registrare fino a 50 immersioni per tipo (air/ean-free-gage) con dati di pressione e temperatura.

Superate le 50 immersioni le più vecchie verranno progressivamente cancellate.

Le immersioni sono numerate in ordine di data, dalla più recente alla più datata.

*NOTA: il logbook non è azzerabile*



Sulla prima riga si trova il giorno mese e anno dell'immersione.

Sulla riga centrale l'ora di inizio.


In caso di immersione NITROX, FREE, GAGE sarà visualizzata la relativa icona.

Premendo il tasto **SEL** si possono visualizzare i dati relativi all'immersione scelta.

## LOG AIR


Il registro di immersioni AIR è composto da 2 pagine scorribili con i tasti UP ▲ / DOWN ▼.

Nella pagina 1 è indicato:

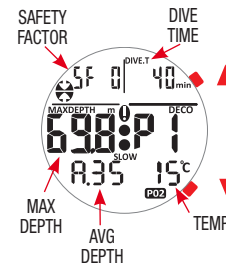

- Il fattore di sicurezza SF (0/1/2)
- Il tempo totale di immersione DIVE.T (min)
- La profondità massima raggiunta nell'immersione MAXDEPTH (m/FT)
- Il numero della pagina che si sta consultando P(1/2)
- La profondità media dell'immersione A. (m/FT)
- La temperatura minima dell'immersione (°C/°F)
- Eventuale icona montagna
- Eventuale icona di superamento del limite impostato di PPO2

Nella pagina 2 è indicato:

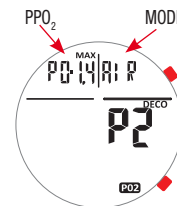


- Il valore massimo di pressione parziale PPO2 (1.2/1.6)
- Il tipo di immersione (AIR)

### LOG EAN (GOA)


Il registro di immersioni EAN (NITROX) è composto da 2 pagine scorribili con i tasti UP ▲ /DOWN ▼.

nella pagina 1 è indicato:

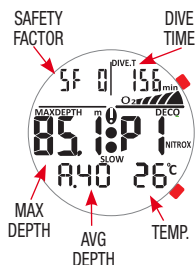

- Il registro di immersioni AIR è composto da 2 pagine scorribili con i tasti UP ▲ /DOWN ▼
- Il fattore di sicurezza SF (0/1/2)
- Il tempo totale di immersione DIVE.T (min)
- La profondità massima raggiunta nell'immersione MAXDEPTH (m/FT)
- Il numero della pagina che si sta consultando P(1/2)
- La profondità media dell'immersione A. (m/FT)
- La temperatura minima dell'immersione °C/°F
- Eventuale icona montagna
- Eventuale icona di superamento del limite impostato di PPO2

Nella pagina 2 è indicato:

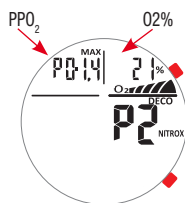


- il valore massimo di pressione parziale PP O2 (1.2/1.6)
- la percentuale di ossigeno nella miscela (21/50%)O2

### LOG EAN (CARTESIO/NEON)


Il registro di immersioni EAN (NITROX) è composto da 3 pagine scorribili con i tasti UP ▲ /DOWN ▼.

nella pagina 1 è indicato:

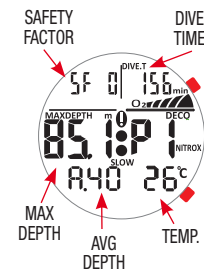


- Il registro di immersioni AIR è composto da 2 pagine scorribili con i tasti UP ▲ /DOWN ▼.
- Il fattore di sicurezza SF (0/1/2)
- Il tempo totale di immersione DIVE.T (min)
- Il numero della pagina che si sta consultando P(1/2/3)
- La profondità massima raggiunta nell'immersione MAXDEPTH (m/FT)
- La profondità media dell'immersione A. (m/FT)
- La temperatura minima dell'immersione °C/°F
- Eventuale icona montagna
- Eventuale icona di superamento del limite impostato di PPO2

Nella pagina 2 è indicato:

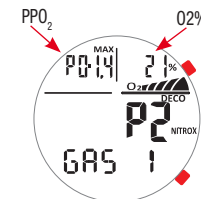

- Il valore massimo di pressione parziale PP O2 (1.2/1.6) relativo al GAS1
- La percentuale di ossigeno nella miscela (21/50%)O2 relativo al GAS1

Nella pagina 3 è indicato:

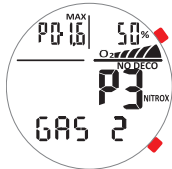


- Il valore massimo di pressione parziale PP O<sub>2</sub> (1.2/1.6) relativo al GAS2
- La percentuale di ossigeno nella miscela (21/99%)O<sub>2</sub> relativo al GAS2

### LOG FREE


Il registro di immersioni FREE (apnea) è composto da 2 pagine scorribili con i tasti UP ▲ /DOWN ▼

Nella pagina 1 è indicato:

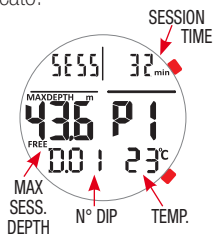

- Il tempo totale di sessione SESS (min)
- La profondità massima raggiunta nella sessione MAXDEPTH (m/FT)
- Il numero della pagina che si sta consultando P(1/2)
- Il numero progressivo dei tuffi D.(01,02,03...)
- La temperatura minima della sessione °C/°F

Nella pagina 2 è indicato:

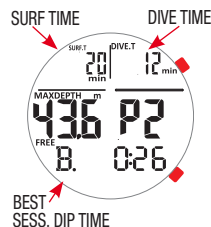


- Il tempo totale di superficie della sessione SURF.T (min)
- Il tempo totale di immersione della sessione DIVE.T (min)
- Il tempo del migliore tuffo della sessione B.(min:sec)

### registro del tuffo singolo:

premendo il tasto **SEL** da una delle due pagine del registro FREE si accede al registro dei dati relativi ai singoli tuffi.

in questo registro, scorrendo con i pulsanti UP ▲ /DOWN ▼ vengono visualizzati i tuffi in modo progressivo con i seguenti dati:

- Tempo di superficie del tuffo precedente SURF.T (min)
- Tempo di immersione del tuffo visualizzato DIVE.T (min)
- Massima profondità del tuffo visualizzato MAXDEPTH (m/FT)
- Numero del tuffo visualizzato D. (01,02,03...)
- Temperatura minima del tuffo visualizzato °C/°F

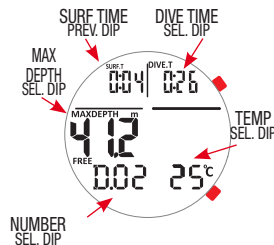


(il registro del tuffo singolo è visualizzabile solo se la sessione è inferiore a 100 tuffi).

Per visualizzare i dati singoli in sessioni con numero di tuffi superiore a 100 utilizzare l'interfaccia PC/MAC).

## LOG GAGE

Il registro di immersioni GAGE è composto da 2 pagine scorribili con i tasti UP ▲ / DOWN ▼

Nella pagina 1 è indicato:

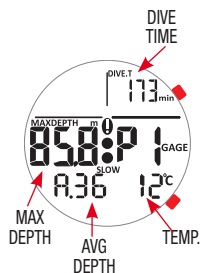

- Il tempo di immersione DIVE.T (min)
- La profondità massima raggiunta nell'immersione MAXDEPTH (m/FT)
- Il numero della pagina che si sta consultando P(1/2)
- La profondità media dell'immersione A.(m/FT)
- La temperatura minima dell'immersione °C/°F

Nella pagina 2 è indicato:



- Il tempo registrato dal cronometro di profondità

## **DIVE-SET : Impostazione parametri immersione.** **AIR / NITROX / NITROX (GOA) NITROX GAS1-2 (CARTESIO/NEON)**

Una volta impostato il menu MODE SET (MODE-S) nella modalità AIR, NITROX è possibile modificarne i parametri accedendo al menu DIVE SET (DIVE-S).

Premere il pulsante **SEL** per accedere al menu dive-set.

I parametri modificabili attraverso il menu DIVE-S in modalità AIR/NITROX sono i seguenti:

DEEPSTOP - SAFETY FACTOR (SF) - ALTITUDINE (ALT)- PRESSIONE PARZIALE OSSIGENO (PPO2) - PERCENTUALE OSSIGENO (%O2 NITROX MODE) - PRESSIONE PARZIALE GAS2 (SOLO CARTESIO/NEON) - PERCENTUALE OSSIGENO GAS 2 (SOLO CARTESIO/NEON).

## DEEP STOP

Nel mondo esistono varie didattiche subacquee e varie teorie decompressive ed ognuna di queste è stata sviluppata sulla base di importanti nozioni scientifiche, prove di laboratorio e prove pratiche. Alcune di queste, durante lo svolgimento di determinate immersioni, avvalorano e richiedono la sosta profonda o DEEP STOP mentre altre non contemplano un profilo decompressivo di questo tipo. GOA/CARTESIO/NEON viene impostato dall'azienda con DEEP STOP attivo.

L'icona DEEP STOP indica l'attivazione della sosta profonda. Premere il tasto **SEL** per attivare/disattivare la sosta profonda fino a sentire il beep di conferma.

## SF (SAFETY FACTOR)

Il Safety Factor o fattore di sicurezza è un parametro aggiuntivo che ha lo scopo di rendere più sicure le immersioni qualora ci si trovasse in presenza di fattori personali che aumentano il rischio di MDD. È modificabile dal subacqueo su tre valori: SF0/SF1/SF2. L'impostazione di default del costruttore è SF0, cioè disattivato.

Per variare il Safety Factor (SF) premere il pulsante **SEL** e regolare il fattore di sicurezza desiderato con i tasti UP ▲ /DOWN ▼ (SF0/SF1/SF2). Confermare premendo **SEL** fino a udire il beep di conferma.

## ALT (ALTITUDINE)

In caso di immersioni effettuate in altitudine regolare il computer come segue:

Premere il pulsante **SEL** e con i tasti up ▲ /down ▼ regolare il corretto valore di altitudine. Premere il pulsante **SEL** fino a sentire il BEEP di conferma.

I livelli di altitudine corrispondenti alle icone del display sono i seguenti:

- Nessuna montagna - da 0 a 700 m
- Una montagna - da 700 a 1500 m
- Due montagne - da 1500 a 2400 m
- Tre montagne - da 2400 a 3700 m

Ogni icona indica che il computer ha conseguentemente modificato il proprio modello matematico in funzione dell'altitudine impostata.

Quest'ultima deve ovviamente corrispondere all'altitudine reale raggiunta e deve essere compresa negli intervalli di livello di altitudine del computer (nessuna, una, due, o tre montagne). È bene ricordare che quando ci si reca in altitudine (quote più elevate di quella in cui si vive), il nostro fisico subisce delle alterazioni dovute alla sovrassaturazione dell'azoto che deve riequilibrarsi con l'ambiente esterno. Nello stesso modo è importante ricordare che, a causa della minore pressione parziale dell'ossigeno nell'atmosfera, il nostro corpo necessita di un determinato periodo di acclimatazione. È quindi consigliabile, dopo l'arrivo in quota, attendere almeno 12/24 ore prima di effettuare un'immersione.

**⚠ PERICOLO:** GOA/CARTESIO/NEON non gestisce automaticamente le immersioni in quota e pertanto è fondamentale impostare correttamente il livello di altitudine e rispettare il periodo di acclimatazione prima di immergersi.

**⚠ PERICOLO:** Immersioni effettuate a quote superiori a 3000 m s.l.m., comportano un aumento consistente del pericolo di MDD.

## PRESSIONE PARZIALE OSSIGENO P02

GOA/CARTESIO/NEON viene impostato dall'azienda con un valore base di pressione Parziale dell'Ossigeno (PO2) pari a 1,4 bar sia per immersioni effettuate con Aria che per le immersioni Nitrox con una miscela (GOA) o due miscele (CARTESIO/NEON) al fine di garantire la massima sicurezza durante qualunque tipo di immersione.

Nel caso sia necessario aumentare il margine di sicurezza della nostra immersione, sarà possibile impostare la PO2 su valori inferiori, sino ad un minimo di 1,2 bar.

Impostazione Pressione Parziale Ossigeno (PO2) AIR, NITROX (GOA):

Nella schermata PPO2 premere il tasto **SEL** per entrare nella funzione.

Il valore della pressione parziale inizierà a lampeggiare.

Premere i pulsanti UP ▲ / DOWN ▼ fino ad impostare la pressione parziale desiderata.

Premere **SEL** per confermare fino ad udire il beep di conferma.

Premere **ESC** per uscire dalla funzione.

Impostazione Pressione Parziale Ossigeno (PO2) NITROX GAS1/GAS2 (CARTESIO/NEON):

Nella schermata PPO2 GAS1 premere il tasto **SEL** per entrare nella funzione.

Il valore della pressione parziale inizierà a lampeggiare.

Premere i pulsanti UP ▲ /DOWN ▼ fino ad impostare la pressione parziale desiderata

Premere **SEL** per confermare fino ad udire il beep di conferma.

Premere i pulsanti UP ▲ /DOWN ▼ per spostarsi sulla schermata PPO2 GAS2

Nella schermata PPO2 GAS2 premere il tasto **SEL** per entrare nella funzione.

Il valore della pressione parziale inizierà a lampeggiare.

Premere i pulsanti UP ▲ /DOWN ▼ fino ad impostare la pressione parziale desiderata

Premere **SEL** per confermare fino ad udire il beep di conferma.

Premere **ESC** per uscire dalla funzione.

**IMPORTANTE:** Il computer mantiene l'ultima impostazione di PO2 inserita fino a quando non venga reimpostata manualmente dal subacqueo su valori diversi.

**NOTA:** Al variare della PO2 massima impostata e della percentuale di ossigeno della miscela %O2 il computer ci segnala la massima profondità raggiungibile.

**IMPORTANTE:** La PO2 viene impostata dal costruttore sul valore di base (default) di 1.4 bar, sia per immersioni con Aria, sia per immersioni con miscele Nitrox. In questo modo si provvede a tutelare l'immersione del subacqueo seguendo i più conservativi valori consigliati per l'immersione sportiva. È tuttavia possibile scegliere un altro valore di PO2, come indicato nel capitolo relativo all'immersione in Nitrox. Il valore impostato resterà memorizzato sul computer fino a nuova impostazione da parte del subacqueo.

## PERCENTUALE OSSIGENO (NITROX) GOA

Nella schermata %O2 premere il tasto **SEL** per entrare nella funzione.

Il valore percentuale di ossigeno inizierà a lampeggiare.

Premere i pulsanti UP ▲ /DOWN ▼ fino ad impostare la pressione parziale desiderata

Premere **SEL** per confermare fino ad udire il beep di conferma.

Premere **ESC** per uscire dalla funzione.

Nella schermata %O2 premere il tasto **SEL** per entrare nella funzione.

Il valore percentuale di ossigeno inizierà a lampeggiare

Premere i pulsanti UP ▲ /DOWN ▼ fino ad impostare la pressione parziale desiderata.

Premere **SEL** per confermare fino ad udire il beep di conferma.

Premere **ESC** per uscire dalla funzione.

## PERCENTUALE OSSIGENO (NITROX GAS1 GAS2) CARTESIO/NEON

Nella schermata %O2 GAS1 premere il tasto **SEL** per entrare nella funzione.

Il valore percentuale di ossigeno inizierà a lampeggiare.

Premere i pulsanti UP ▲ /DOWN ▼ fino ad impostare la pressione parziale desiderata

Premere **SEL** per confermare fino ad udire il beep di conferma.

premere i pulsanti UP ▲ /DOWN ▼ per spostarsi sulla schermata %O2 GAS2

schermata %O2 GAS1 premere il tasto **SEL** per entrare nella funzione.

Il valore percentuale di ossigeno inizierà a lampeggiare.

Premere i pulsanti UP ▲ /DOWN ▼ fino ad impostare la pressione parziale desiderata

Premere **SEL** per confermare fino ad udire il beep di conferma.

Premere **ESC** per uscire dalla funzione.

## DIVE-SET: Impostazione allarmi di immersione. FREE

Una volta impostato il menu MODE SET (MODE-S) nella modalità FREE è possibile attivare e modificare gli allarmi accedendo al menu DIVE SET (DIVE-S).

Premere il pulsante **SEL** per accedere al menu dive-set.

gli allarmi disponibili in modalità FREE sono i seguenti:

(SURF-T) - (DEPTH) - (STEP) - (DIVE-T)

### Allarme tempo di superficie (SURF-T)

Attivando questo allarme, trascorso il tempo precedentemente impostato, l'orologio emetterà tre beep per avvisare del superamento del tempo di superficie e il tempo di superficie visualizzato sul display inizierà a lampeggiare.

L'impostazione può basarsi sul tempo trascorso, da 1'00" a 10'00" a passi di 30" oppure sul rapporto tra il tempo del tuffo precedente e il tempo di superficie, da F1 a F5.

In quest'ultimo caso il computer moltiplicherà il tempo di immersione del tuffo precedente per il fattore impostato. Ad esempio se il tuffo precedente è durato 1'20" ed è stato impostato un rapporto F2 il tempo di superficie sarà 1'20" x 2 = 2'40". Premere **SEL** per entrare nella funzione, premere UP ▲ / DOWN ▼ per impostare il tempo desiderato, quindi premere **SEL** per confermare.

### Allarme di profondità (DEPTH)

Attivando questo allarme, superata la profondità precedentemente impostata, l'orologio emetterà tre beep per avvisare il superamento delle profondità e la profondità visualizzata sul display inizierà a lampeggiare.

La profondità impostabile varia da 1m. (3ft.) a 50m. (164ft.) a passi di 1 metro (3ft.). Premere **SEL** per entrare nella funzione, premere UP ▲ / DOWN ▼ per impostare la profondità desiderata, quindi premere **SEL** per confermare.

### Avviso di intervallo di profondità (STEP)

È possibile attivare un avviso ogni volta che si supera un intervallo di profondità, ad esempio ogni 2m. (6ft.).

Attivando questo avviso, ogni volta che si supera un intervallo di profondità l'orologio emette tre beep.

L'intervallo impostabile va da 2m. (6ft.) a 25m. (82ft.) a passi di 1m. (3ft.).

Premere **SEL** per entrare nella funzione, premere UP ▲ / DOWN ▼ per impostare la profondità desiderata, quindi premere **SEL** per confermare.

### Allarme del tempo di immersione (DIVE-T)

Attivando questo allarme, trascorso il tempo precedentemente impostato, l'orologio emetterà tre beep per avvisare del superamento del tempo di immersione e il tempo di immersione visualizzato sul display inizierà a lampeggiare.

Il tempo impostabile varia da 0'10" a 6'00" a passi di 0'10".

Premere **SEL** per entrare nella funzione, premere UP ▲ / DOWN ▼ per impostare il tempo desiderato, quindi premere **SEL** per confermare.

Premere **ESC** per uscire dall'impostazione allarmi.

### TIME SET (TIME-S) correzione dell'ora e della data

Da questa schermata, premendo il pulsante **SEL** si accede alla funzione correzione ora, data, sveglia, eventuale secondo orario.

Premendo i pulsanti UP ▲ / DOWN ▼ si possono scorrere le seguenti schermate: AL. ON/OFF (sveglia giornaliera) - H24/H12 - ore - minuti - d-m/m-d (visualizzazione giorno-mese o mese-giorno) - giorno - mese - anno T2 (secondo orario) ON/OFF.

### Impostazione della sveglia:

Dalla schermata AL. OFF premere il pulsante **SEL**.

Il display visualizzerà la scritta lampeggiante OFF.

Premere up ▲/down ▼ per cambiare in ON e premere **SEL** per confermare la scelta. Premere up ▲/down ▼ per spostarsi sulle ore o minuti, il dato che lampeggia è quello scelto.

Premere **SEL** e successivamente UP ▲ /DOWN ▼ per cambiare il parametro,

Premere **SEL** per confermare fino a sentire il beep di conferma.

Premere **ESC** per uscire dalla funzione.

Se la sveglia è attiva sul display apparirà l'icona sveglia (campana).

### Impostazione della data/ora

Dalla schermata AL.OFF scorrere, premendo i pulsanti UP ▲ / DOWN ▼ fino a far lampeggiare il dato che si desidera cambiare.

Premere **SEL** per visualizzare il singolo dato e successivamente premere i pulsanti UP ▲ / DOWN ▼ per modificare il valore.

Premere **SEL** per confermare.

Premere **ESC** per uscire dalla funzione.



## Impostazione del secondo orario W (world)

Dalla schermata T2 premere il pulsante **SEL**.


Il display visualizzerà la scritta lampeggiante OFF.

Premere UP ▲ / DOWN ▼ per cambiare incrementare o decrementare il fuso orario a passi di 30 minuti.

Premere **SEL** per confermare quindi premere **ESC** per uscire dalla funzione.

## PLAN (programmazione di immersione)

Da questa schermata, premendo il pulsante **SEL** si accede alla funzione PLAN (pianificatore):

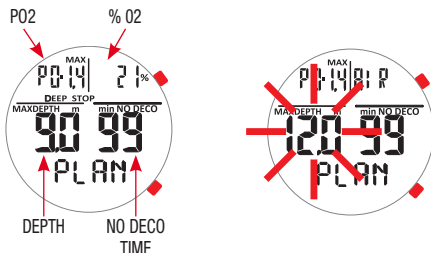

Questa funzione permette di visualizzare, a seconda della miscela utilizzata nella (Nitrox o Aria), il tempo di non decompressione ancora disponibile alle varie profondità (curva di sicurezza). I valori sono forniti sia per la prima immersione di una (eventuale) serie, sia nel corso dell'intervallo di superficie tra due o più immersioni successive; In questo caso GOA/CARTESIO/NEON tiene conto dell'azoto residuo e riduce di conseguenza, i tempi in curva. Sullo schermo compariranno i valori della curva di sicurezza (tempi di non decompressione) relativi alle varie profondità comprese tra 9m (29ft.) e 48m (157ft.), con incrementi manuali di quest'ultima di 3 m (10FT) che si ottengono premendo indifferentemente i pulsanti UP ▲ o DOWN ▼. Tenere premuto il pulsante **ESC** per uscire dalla funzione.

**NOTA:** La funzione PLAN viene disabilitata nel caso in cui il computer sia in STOP o nel caso sia impostato nella funzione GAGE, FREE, OFF.

## SYSTEM - menu di sistema

La modalità system permette di scaricare i dati su PC/MAC, cambiare le impostazioni di sistema, resettare lo strumento ecc..

Dalla schermata SYSTEM, premendo il tasto **SEL** si accede alle funzioni PC, UNITS, HIST, INFO, AL.SP, T.ERASE.

## PC LINK - INTERFACCIA PC COMPATIBILE

GOA/CARTESIO/NEON Cressi può essere interfacciato a un Personal Computer avente le seguenti caratteristiche:

- Sistema operativo: Windows/Mac

Per connettere i due computer seguire la seguente procedura:

- Installare il software UCI underwater computer interface sul PC.
- Collegare l'hardware dell'interfaccia Cressi ad una porta USB del PC.
- Accedere alla funzione PC di GOA/CARTESIO/NEON premendo il tasto **SEL** dal menu SYSTEM

Quindi seguendo le istruzioni, è facile scaricare tutti i dati contenuti all'interno di GOA/CARTESIO/NEON come i profili delle proprie immersioni, per poi vederli riprodotti, o stampati tramite il software.

## UNITS - IMPOSTAZIONE UNITA' DI MISURA METRICHE/IMPERIALI

Il computer GOA/CARTESIO/NEON può indifferentemente effettuare i propri calcoli sia esprimendo i valori in unità metriche (profondità espresse in metri e temperature espresse in °C), sia in unità imperiali (feet e °F). Per effettuare il cambio delle unità di misura, dalla schermata UNITS premere il pulsante **SEL** fino ad udire il beep di conferma.

Controllare le misure impostare, quindi premere **ESC** per uscire dalla funzione.

### **HISTORY (HIST) - MEMORIA STORICA DELLE IMMERSIONI**

La schermata HIST mostra la memoria storica non azzerabile delle immersioni: Sulla prima riga viene visualizzato il numero delle ore totali di utilizzo in dive Hxxx e sulla seconda riga la profondità massima raggiunta.

### **INFO - MEMORIA STORICA DELLE IMMERSIONI**

La schermata INFO fornisce le informazioni di sistema:


Sulla prima riga è visualizzato il numero di serie Sn xxxxxx

Sulla seconda riga è visualizzata la versione del firmware 1xx e il numero di cambi batteria effettuati dall'utente.

L'orologio esce dalla fabbrica con il contatore di cambi batteria a 00.

### **AL.SP - ESCLUSIONE DELL'ALLARME DI RISALITA NELLE MODALITA' AIR/NITROX/GAGE**

Questa funzione consente di disattivare l'allarme sonoro di risalita veloce (oltre 12m/min).

**ATTENZIONE:** Una velocità di risalita eccessivamente rapida aumenta il rischio di malattia da decompressione! Questa funzione è riservata agli istruttori che si assumono piena responsabilità per la disattivazione dell'allarme della velocità di risalita (AL.SP). In ogni caso, quando si attiva questa funzione il computer visualizza l'icona di un altoparlante sbarrato durante l'intera immersione .

Per attivare la funzione di esclusione dell'allarme, dalla schermata AL.SP premere il tasto **SEL** fino a sentire il beep di conferma. Premere **ESC** per ritornare al menu SYSTEM.

### **T.ERASE (TISSUE ERASE) RESET DELLO STRUMENTO**

Con la funzione T.ERASE si azzerano tutti i calcoli relativi alla desaturazione eventualmente in corso. Logbook, profilo e memoria storica delle immersioni effettuate rimangono memorizzate anche dopo il reset dello strumento.

Questa funzione può risultare particolarmente utile nel noleggio dello strumento nei DivingCenters

**PERICOLO:** Non resettare mai lo strumento se deve essere impiegato sott'acqua per le immersioni successive!


Per procedere al reset dello strumento dalla schermata T.ERASE premere il pulsante **SEL**.

A questo punto apparirà la scritta lampeggiante NO, e la scritta SURE? Premere il pulsante UP ▲ / DOWN ▼ per passare da NO a YES e subito dopo tenere premuto il pulsante **SEL** per 5 secondi: Inizierà un conto alla rovescia da 5 a zero secondi al termine del quale si udiranno tre beep a conferma dell'avvenuto reset dello strumento.

**DIVE (PRE-DIVE)**

La schermata di DIVE (pre-dive) è quella che precede l'immersione. Da questa schermata si possono controllare tutti i parametri impostati precedentemente del subacqueo.

È importante prima di immergersi impostare l'orologio in dive e controllare la correttezza dei parametri che accompagneranno il subacqueo durante tutta l'immersione.

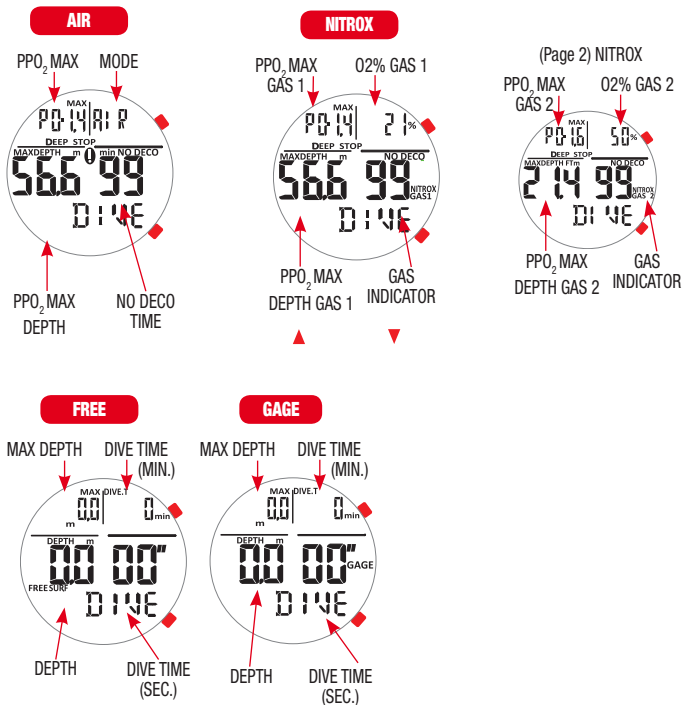

**IN IMMERSIONE  
FUNZIONI DEL COMPUTER**

Il computer GOA/CARTESIO/NEON può essere impostato in tre diverse modalità:

- AIR se le immersioni sono effettuate con aria e si desidera disporre del calcolo decompressivo.
- NITROX se le immersioni sono effettuate con una o due miscele iperossigenate Nitrox e si desidera disporre del calcolo decompressivo.
- FREE se le immersioni sono effettuate in apnea con conteggio di tuffi, e allarmi di superficie e profondità.
- GAGE se non si desidera disporre del calcolo decompressivo ma avere le indicazioni tempo, profondità istantanea, profondità media dell'immersione e cronometro azzerabile.

**NOTA:** Il computer GOA/CARTESIO/NEON è impostato dall'azienda sulla funzione AIR per immersione ad aria con la pressione PO<sub>2</sub> impostata su 1,4 e la percentuale dell'ossigeno impostata al 21%. Per impostare percentuali differenti da Air 21% attivare la modalità NITROX.

**ATTENZIONE:** Prima di effettuare l'immersione assicurarsi che il computer non sia bloccato (presenza dell'icona lucchetto ). In tale caso procedere al suo sblocco dal menu MODE-S.


**ATTENZIONE:** Prima di immergersi si raccomanda di impostare il computer in DIVE premendo il pulsante DOWN ▼ dalla schermata TOP. In questo modo il computer attiverà il computo dei parametri dell'immersione in un tempo massimo di 2 secondi non appena raggiunta la profondità di 1.20 metri. In caso di dimenticanza il computer si attiverà automaticamente ma in un tempo massimo di 20 secondi non appena raggiunta la stessa profondità.

## IMMERSIONI IN CURVA DI SICUREZZA.

### FUNZIONE AIR: Immersioni con aria.


Quando impostato in modalità AIR, durante un'immersione in curva di sicurezza, vengono evidenziate sul display le seguenti informazioni:

- Tempo trascorso in immersione (Dive.T min.).
- Valore della profondità corrente (Depth m.).
- Profondità massima raggiunta (Max m.).
- Tempo di non decompressione (No Deco min.).
- Temperatura corrente, espressa in °C o °F.
- Indicatore della velocità di risalita.
- Indicatore del livello altitudine se impostato.
- Il Fattore di Sicurezza SF.
- Grafico a barre rappresentante il livello di tossicità O<sub>2</sub> al CNS.

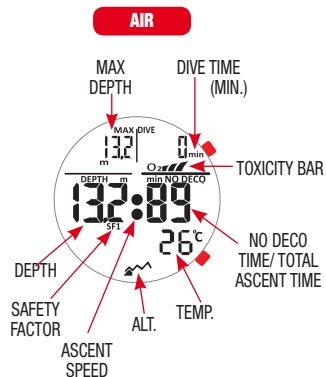

Altre importanti informazioni si ottengono premendo il pulsante UP ▲ durante l'immersione e rappresentano:

- La PO<sub>2</sub> massima impostata.
- La modalità selezionata (Air).
- La profondità massima raggiungibile relativa alla PO<sub>2</sub> massima impostata.
- L'orario attuale.

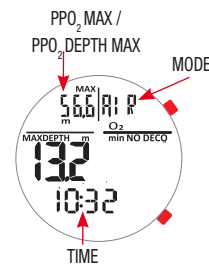

**FUNZIONE NITROX : Immersione con nitrox.**

Il computer GOA/CARTESIO/NEON mantiene memorizzata l'impostazione della percentuale di Ossigeno %O2 precedentemente inserita fino a quando non venga reimpostata manualmente dal subacqueo su valori diversi.

È importante quindi capire quanto segue:

Le miscele respiratorie artificiali comportano gravissimi rischi per l'uomo se non perfettamente conosciute, analizzate e studiate in tutti i loro aspetti inerenti l'attività subacquea. È di fondamentale importanza capire che LA MISCELA CHE SI RESPIRA DEVE ESSERE ESATTAMENTE UGUALE A QUELLA IMPOSTATA SUL COMPUTER. DIVERSAMENTE LE INFORMAZIONI decompressive e di tossicità del gas fornite dal computer SARANNO PERICOLOSE PER LA VITA. Prima, dopo e durante un'immersione NITROX, è imperativo controllare la percentuale dell'Ossigeno e fare in modo che corrisponda esattamente a quella della bombola.

**PRIMA DI UN'IMMERSIONE NITROX.**

Il computer GOA/CARTESIO/NEON mantiene sempre attivo il programma per immersioni con Aria, finché non venga impostato dal subacqueo per l'uso con miscele Nitrox. In questo caso comparirà sul display l'icona NITROX che resterà presente durante l'immersione e finché GOA/CARTESIO/NEON resterà impostato su MODE-S NITROX. Affinché il computer possa adattare il suo algoritmo di calcolo ai nuovi parametri, una volta attivato il programma Nitrox, è necessario impostare sul computer gli esatti valori della percentuale di ossigeno (%O2) contenuti nella bombola che utilizzeremo, dopo averne meticolosamente analizzato il contenuto.

**PERICOLO:** L'uso di questo computer con miscele iperossigenate (NITROX) è destinato unicamente a chi ha effettuato con successo un corso completo di addestramento all'utilizzo di tali miscele.

**PERICOLO:** Non immergersi con bombole contenenti miscele Nitrox di cui non si sia verificata personalmente la percentuale di ossigeno.


**IMPORTANTE:** Controllare sempre il valore di %O2 (percentuale di Ossigeno) impostato sul computer prima di iniziare l'immersione! Ciò è possibile in superficie, attraverso la schermata principale DIVE e quella DIVE SET che ci permettono una visualizzazione rapida dei parametri precedentemente impostati.

**IMPORTANTE:** È bene ricordare che a parità di tempi d'immersione, una miscela Nitrox prevede tempi di non decompressione più lunghi rispetto a quelli con aria. Tuttavia è fondamentale rispettare rigorosamente la massima profondità concessa dalla miscela Nitrox utilizzata.

**IN IMMERSIONE CON NITROX**


Durante un'immersione Nitrox in curva di sicurezza oltre a tutte le informazioni di una normale immersione ad Aria saranno presenti anche le seguenti:

- Grafico a barre rappresentante il livello di tossicità O2 al CNS.
- Icona NITROX GAS1 o GAS2 (CARTESIO/NEON).
- Indicatore della miscela utilizzata (GAS 1 o GAS 2 CARTESIO/NEON).

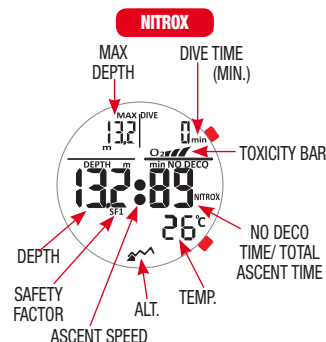

Altre importanti informazioni si ottengono premendo il pulsante UP ▲ durante l'immersione e rappresentano:

- La PO2 massima impostata.
- La percentuale di ossigeno impostata %O2.
- La profondità massima raggiungibile relativa alla PO2 massima impostata.
- L'orario attuale.

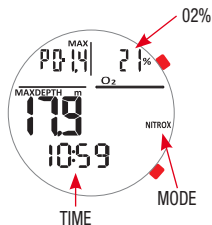

I dati della seconda pagina sono relativi alla miscela impostata GAS1 o GAS2 (CARTESIO/NEON).

## **IMMERSIONE CON DUE MISCELE: GAS SWITCHING (SOLO CARTESIO/NEON)**

### **PRIMA DI UN'IMMERSIONE IN GAS SWITCHING.**

Il computer CARTESIO/NEON mantiene sempre attivo di default il programma per immersioni con Aria, finché non viene modificato ed impostato dal subacqueo per l'uso con due miscele nella modalità EAN (NITROX). Impostazione modalità dell'immersione). In questo caso comparirà sul display l'icona NITROX che resterà presente durante l'immersione e finché le impostazioni di CARTESIO/NEON non verranno nuovamente modificate. Affinché il computer possa adattare il suo algoritmo di calcolo ai nuovi parametri è necessario impostare sul computer gli esatti valori della percentuale di ossigeno (%O2) contenuti nelle bombole che utilizzeremo, dopo averne meticolosamente analizzato il contenuto.

### **GAS SWITCHING DURANTE L'IMMERSIONE. (SOLO CARTESIO/NEON)**

Durante la risalita di un'immersione, se il computer è impostato nella modalità MODE-S NITROX, l'icona della miscela primaria GAS1 lampeggerà non appena sarà raggiunta la profondità massima operativa della seconda miscela GAS2 per avvisare che da quella quota a quote minori sarà possibile effettuare il cambio gas. A questo punto per effettuare il cambio miscela occorre tenere premuto il pulsante MIX. a questo punto sull'ultima riga apparirà la scritta GAS1. Premendo il pulsante UP ▲ / DOWN ▼ apparirà la scritta GAS2 con i parametri della seconda miscela. Tenendo premuto il pulsante **SEL** si confermerà l'impostazione della seconda miscela GAS2.

**NOTA:** L'icona della miscela primaria GAS1 non lampeggerà nel caso in cui durante la discesa non venga superata la profondità massima operativa della seconda miscela GAS2.

**PERICOLO:** Nel caso la profondità attuale sia maggiore della profondità massima consentita dalla MIX2 il computer CARTESIO/NEON non consentirà il cambio di gas.

## ALLARME PO2.

Il computer è in grado di monitorare costantemente un altro parametro fondamentale relativo all'Ossigeno: il valore della Pressione Parziale (PO2). La tossicità dell'ossigeno può infatti manifestarsi sia per una eccessiva esposizione, sia per il superamento della PO2 massima, che in pratica significa il superamento della profondità limite concessa dalla miscela in uso. Come già visto, il valore della PO2 limite viene impostato dal subacqueo tra 1.2 bar e 1.6 bar. GOA/CARTESIO/NEON considera il valore di 1.6 bar come limite massimo ammissibile della Pressione Parziale e in funzione della miscela usata, segnala automaticamente la profondità massima raggiungibile. Non va dimenticato che anche impiegando aria, si può raggiungere il limite di tossicità dell'ossigeno. Questo limite varia in funzione della PO2 impostata.

GOA/CARTESIO/NEON presenta un valore pre-impostato in azienda di 1,4 bar, cui corrisponde, in aria, una profondità massima di 56,6 m (186 ft). Naturalmente è possibile impostare il computer su altri valori di PO2, fino a un massimo di 1.6 bar solo quando si è in superficie nella schermata DIVE-S PPO2 SET.

Per avvisare il subacqueo dell'eccesso di PO2 il computer presenta un allarme


**PO2**. Raggiunta la profondità limite corrispondente alla PO2 impostata (da 1,2 bar a 1,6 bar), infatti, scatterà un allarme acustico e contemporaneamente un visivo che farà lampeggiare l'icona PO2 e la profondità attuale. Non appena ci si porterà nuovamente a una profondità inferiore a quella limite l'allarme acustico cesserà e la profondità attuale smetterà di lampeggiare così come l'icona **PO2**. Quest'ultima rimarrà però accesa sia durante il resto dell'immersione che nel LOG BOOK.

## DISPLAY TOSSICITÀ CNS

Il computer GOA/CARTESIO/NEON Cressi è in grado di rappresentare graficamente il livello di tossicità dell'Ossigeno al Sistema Nervoso Centrale (CNS). Esso è legato alla Pressione Parziale dell'Ossigeno e al tempo di esposizione del subacqueo a elevate Pressioni Parziali di Ossigeno (PO2).

Il livello di tossicità dell'Ossigeno è rappresentato nel display da una colonna formata da una barra a 5 segmenti, che indicano quantità crescenti di ossigeno accumulato. Quando tutti i segmenti sono illuminati, significa aver raggiunto il 100% della tolleranza massima ammissibile al CNS ed essere in grave pericolo di iperossia.

Si comprende quindi quale sia l'importanza di poter monitorare costantemente questo dato che, essendo funzione della Pressione Parziale dell'Ossigeno e del tempo di esposizione, va sempre tenuto sotto controllo durante un'immersione. Quando il livello di ossigeno raggiunge valori di guardia, prossimi alla tossicità massima ammissibile (corrispondenti a 4 segmenti accesi su 5), la barra grafica inizia a lampeggiare e scatta un allarme sonoro temporaneo, che indica di essere vicini a una situazione di tossicità al CNS. Nel caso la situazione rimanga tale o peggiori (100% di tossicità ammissibile), la barra e la scritta continuano a lampeggiare e viene ripetuto l'allarme sonoro temporaneo sino a che, risalendo, la Pressione Parziale dell'ossigeno non diminuirà al di sotto di 0,6 atmosfere. A quel punto la barra grafica cessa di lampeggiare, ma l'allarme verrà comunque riportato nel Logbook.

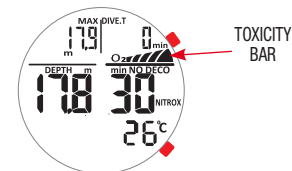





**NOTA:** Il risultato dei calcoli dell'esposizione all'ossigeno viene arrotondato al valore percentuale superiore.


**PERICOLO:** Non utilizzare miscele iperossigenate, né in immersione, né tantomeno in decompressione, senza aver frequentato specifici corsi. Il brevetto Nitrox Base delle varie agenzie didattiche abilita solo all'utilizzo delle miscele iperossigenate standard (Ean 32 ed Ean 36), entro i limiti di non decompressione.

## VELOCITÀ DI RISALITA

La velocità di risalita viene indicata sul display da un indicatore a punti, posto al centro del display, che funziona secondo la tabella in figura sotto riportata. Se, durante la fase di risalita, si superano i valori massimi di velocità consentiti, sul display apparirà contemporaneamente la scritta SLOW e le tre icone lampeggianti e si udirà un allarme acustico. In queste condizioni si deve interrompere la risalita fino alla scomparsa della scritta SLOW e al ritorno del display alle condizioni normali.

			 SLOW
---	---	---	---


0.0 - 3.9 m/min.    4.0 - 7.9 m/min.    8.0 - 11.9 m/min.    12 - > 12 m/min.  
 0.0 - 12 ft./min.    13 - 26 ft./min.    26 - 39 ft./min.    40 - > 40 ft./min.

**NOTA:** Nel caso in cui si superi la velocità massima di risalita di 12m/min - 40ft/min per un tempo prolungato, l'orologio/computer GOA/CARTESIO/NEON renderà l'immersione successiva più conservativa, ma solo se effettuata durante il tempo di desat, al fine di preservare il subacqueo dal rischio di MDD. L'icona  indica che il fattore di penalizzazione è attivo.

**PERICOLO:** Una velocità di risalita troppo rapida aumenta esponenzialmente il rischio di MDD! Cressi consiglia sempre di effettuare, alla fine di ogni immersione, una sosta di sicurezza (comunemente chiamata "safety stop") di 3 min a 5m (16 ft.), che verrà assistita dal computer (vedi prossimo capitolo).

## SOSTA DI SICUREZZA - SAFETY STOP.

GOA/CARTESIO/NEON è programmato per segnalare automaticamente una sosta di sicurezza (chiamata safety stop), dopo ogni immersione più profonda di 10 m, come raccomandato dalle didattiche e dai più recenti studi sulla fisiologia dell'immersione. Questa sosta va effettuata in una fascia di profondità compresa tra i 5m (16ft.) e i 3m (9ft.), per la durata di 3 minuti.

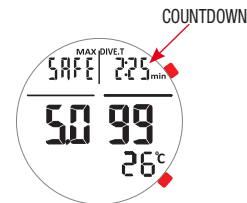

La sosta è indicata sul display con l'icona SAFE; il display in questa condizione, indica chiaramente la durata in minuti e secondi con un conto alla rovescia. La sosta di sicurezza non è obbligatoria ma è vivamente raccomandata qualora per esempio venga ripetutamente superata la massima velocità di risalita. Cressi consiglia di rispettarla sempre al fine di non incorrere in problemi di sicurezza.

**NOTA:** Durante la sosta di sicurezza la profondità massima sarà visibile premendo il pulsante UP .



## ALLARME DI PREAVVISO DECOMPRESSIONE

Ogni volta che il tempo ancora disponibile in curva, indicato sul display dall'icona NO DECO, scende a 3 minuti GOA/CARTESIO/NEON ci avverte emettendo un allarme acustico. In questa situazione stiamo per oltrepassare i limiti della curva di sicurezza ed entrare in un'immersione con decompressione.

## DEEP STOP

Al fine di evitare i rischi connessi alle microbolle che si formano durante la risalita, GOA/CARTESIO/NEON é in grado di suggerire una sosta profonda (DEEP STOP) della durata di uno o due minuti (in caso di immersione con decompressione) a profondità variabile a seconda del profilo dell'immersione effettuata. Durante l'immersione, se il profilo lo richiede, verrà visualizzata la scritta DEEP STOP e sarà emesso un segnale acustico. Compariranno l'icona di sosta con la quota ed il tempo di sosta in minuti. Nel caso la Deep Stop venga omessa dal subacqueo, gli avvisi verranno cancellati e il computer ricalcherà la pianificazione della risalita senza quella sosta.

**NOTA:** Controllare che il deep stop sia attivato (vedere il paragrafo DIVE SET).

**NOTA:** In questa circostanza la profondità massima sarà visibile premendo il pulsante scroll UP ▲ /DOWN ▼.

## IMMERSIONE FUORI CURVA DI SICUREZZA (DECOMPRESSIONE)

**PERICOLO:** Non usare questo strumento per effettuare immersioni fuori curva di sicurezza! Cressi sconsiglia di usare questo computer per effettuare immersioni con decompressione.

Tuttavia se durante l'immersione per disattenzione o emergenza si fosse costretti a oltrepassare i limiti della curva di sicurezza, GOA/CARTESIO/NEON sarebbe in grado di assistervi fornendo tutte le informazioni relative ad una corretta risalita e alle relative tappe di decompressione.

All'uscita di curva il computer emette un allarme acustico e contemporaneamente la schermata del display cambia e si presenta come in figura fornendo al subacqueo le seguenti informazioni:



- Icona di sosta con la scritta DEC lampeggiante nella parte inferiore del display indicanti che siamo usciti dalla curva di sicurezza e che dobbiamo effettuare delle soste di decompressione. Lampeggerà la freccia rivolta verso l'alto per sollecitare la risalita.
- Profondità della prima tappa pianificata (quella più fonda), indicata in metri (m) o piedi (ft). Questa può variare da un massimo di 24 m, a un minimo di 3 m, con decrementi di 3 m in 3 m.
- Durata in minuti della prima tappa di decompressione (quella più fonda).
- Icona TOTAL indicante il tempo totale di risalita, ovvero il tempo necessario per risalire alla tappa più fonda, rispettando la velocità di risalita, più il tempo

di sosta a quella quota e a eventuali altre quote successive (compresa la deep stop se necessaria), più il tempo di safety stop, più il tempo necessario a raggiungere la superficie dopo aver completato le tappe di decompressione.

- Icona "DIVE. T" indicante il tempo trascorso in immersione.

**NOTA:** In questa circostanza la profondità massima sarà visibile premendo il pulsante scroll UP ▲ / DOWN ▼.

**PERICOLO:** NON risalire mai al di sopra della quota di decompressione. Per evitare accidentalmente questa situazione, mantenersi durante la decompressione a quote leggermente più profonde della tappa ma sempre entro l'intervallo di profondità stabilito per effettuare la decompressione indicato dallo strumento con le due icone contemporaneamente accese e non lampeggianti. È bene ricordare che in caso di tappe di decompressione aumenta la quantità di gas necessario a completare l'immersione.

### **Allarme di omessa Tappa Decompressione.**

Se, per qualunque motivo, viene "forzata" la tappa di decompressione risalendo al di sopra della profondità indicata dal computer, si udirà un allarme acustico e contemporaneamente, nel display lampeggerà la freccia dell'icona di decompressione che indica verso il basso finché non si sarà scesi almeno alla profondità di tappa o più profondi di questa. Il computer concede un tempo massimo di 2 minuti per correggere questa situazione pericolosa, chiaramente evidenziata da un continuo allarme acustico.

Trascorsi 2 minuti senza che il subacqueo abbia provveduto a tornare alla quota decompressiva indicata, GOA/CARTESIO/NEON entrerà nel PROGRAMMA ERROR facendo lampeggiare l'icona "STOP" e non sarà più utilizzabile per le successive 48 ore, funzionando solo come orologio e permettendo l'accesso solo alle funzioni di

Logbook e History. Successivamente, nella schermata PRE DIVE apparirà l'icona "STOP" lampeggiante, assieme alla scritta DECO e l'icona di sosta con la freccia rivolta verso l'alto lampeggiante, a significare che durante l'ultima immersione è stata omessa la tappa di decompressione.

Nel caso si rientri in acqua nelle successive 48 ore GOA/CARTESIO/NEON suonerà ripetutamente visualizzando sul diplay la scritta STOP .

Nel LOG BOOK verrà memorizzato lo stesso avviso ad indicare che in una determinata data l'immersione con il determinato numero è stata effettuata omettendo la tappa di decompressione.

**PERICOLO:** In queste condizioni non ci si può immergere nelle 48 ore successive. Monitorarsi in caso di insorgenza di sintomi di MDD, contattando il DAN e un centro iperbarico e fornendo più dati possibili sull'immersione effettuata.

Nel caso contrario e cioè quando si scende oltre 1m sotto la profondità di tappa la freccia che lampeggerà sarà quella che indicherà di risalire

## IN IMMERSIONE FREE (APNEA)


GOA/CARTESIO/NEON dispone di una modalità dedicata agli apneisti con funzioni specifiche quali il conteggio dei tuffi (tempo e profondità) e tempi di recupero in superficie.

**IMPORTANTE:** Questo strumento dovrebbe essere utilizzato solo da subacquei brevettati: nessun computer è in grado infatti di sostituire un approfondito addestramento subacqueo. RicordateVi che la sicurezza in apnea è garantita solo da un'adeguata preparazione.

**⚠ PERICOLO:** NESSUN COMPUTER SUBACQUEO HA LA FUNZIONE DI METTERE AL RIPARO DAL RISCHIO DI SINCOPE O DELLA SINDROME DEL TARAVANA. IL COMPUTER INFATTI SI LIMITA A INDICARE I TEMPI DI IMMERSIONE E DI SUPERFICIE, LE PROFONDITÀ ED IL RAPPORTO TRA ESSI. LE INFORMAZIONI CHE VENGONO FORNITE AL SUBACQUEO HANNO IL MERO VALORE DI SEMPLICI DATI CHE DIVENTANO INFORMAZIONI DI SICUREZZA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE UNA VOLTA VA GLIATI ED ELABORATI DALLA MENTE UMANA. SI RACCOMANDA PERTANTO UNA PREPARAZIONE TEORICA SOLIDA E APPROFONDITA.


**Quando impostato in modalità FREE, durante l'immersione vengono evidenziate sul display dalla prima all'ultima riga le seguenti informazioni:**

- Profondità massima raggiunta (Max m.).
- Tempo trascorso del tuffo attuale in minuti e secondi
- Valore della profondità corrente (Depth m.).
- il numero del tuffo corrente
- la temperatura corrente, espressa in °C o °F.

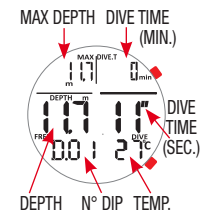

Altre importanti informazioni si ottengono premendo il pulsante UP ▲ (>) durante l'immersione e rappresentano:


- Il tempo totale della sessione di apnea in minuti
- La profondità massima raggiunta nella sessione
- L'orario attuale

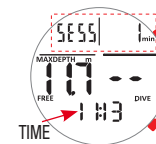

## IN SUPERFICIE FREE (APNEA)

Nell'intervallo di superficie fra due tuffi il display visualizzerà i seguenti dati:

- Profondità massima tuffo precedente.
- Tempo di immersione tuffo precedente.
- Tempo di superficie minuti e secondi.
- numero di tuffi effettuati.
- Temperatura.

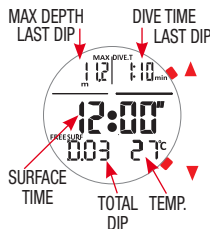


Per uscire dalla sessione di apnea:

Premere il pulsante **ESC** per visualizzare la schermata di uscita.

Quindi premere UP ▲ /DOWN ▼ fino a visualizzare YES e

confermare premendo **SEL**.

**NOTA:** Dopo 30 minuti di superficie la sessione verrà automaticamente chiusa.

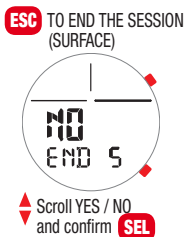


**NOTA:** Per evitare il rischio di MDD dopo immersioni FREE, nelle successive 24 ore non sono permesse immersioni in AIR o EAN.

## MODALITÀ GAGE: profondimetro e timer.

Oltre alle modalità AIR, NITROX e FREE il computer è dotato di un quarto programma denominato GAGE (profondimetro e timer) utilizzabile sia per chi effettua immersioni in apnea, sia per l'utilizzo dello strumento in immersioni cosiddette "tecniche". In quest'ultimo caso lo strumento fornisce solo i parametri base dell'immersione, ovvero profondità, tempo d'immersione, profondità media, temperatura e non effettua in alcun modo il calcolo della saturazione e desaturazione dei tessuti, che deve essere programmato e calcolato con specifici software e/o apposite tabelle. A tale proposito, Cressi ricorda che le immersioni sportive devono essere condotte entro la curva di sicurezza e alla profondità massima di 40 m (limite delle immersioni sportive): uscire da questi limiti significa accrescere notevolmente il rischio di MDD!

Quando impostato in modalità GAGE, durante un'immersione in curva di sicurezza, vengono evidenziate sul display le seguenti informazioni:

- Profondità massima raggiunta.
- Tempo di immersione (minuti).
- Profondità attuale.
- Tempo di immersione (secondi).
- Profondità media (A.).
- Temperatura.

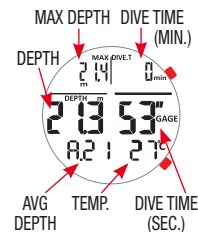

Per visualizzare l'ora corrente premere UP ▲ /DOWN ▼

**IMPORTANTE:** Il computer GOA/CARTESIO/NEON è stato realizzato solo per uso sportivo dilettantistico e non per impieghi di carattere professionale, che richiedono tempi di immersione prolungati, con conseguente aumento di rischio di MDD.

**PERICOLO:** Cressi sconsiglia categoricamente di effettuare immersioni con miscele gassose diverse dall'aria senza aver frequentato un corso specifico. Ciò in considerazione del fatto che le immersioni cosiddette "tecniche" possono esporre il subacqueo a rischi diversi da quelli delle immersioni ricreative, rischi che possono includere gravi danni fisici e in casi estremi addirittura la morte.

**IMPORTANTE:** Dopo un'immersione effettuata in modalità GAGE, lo strumento non effettua calcoli di saturazione e desaturazione per le successive 48 ore.

**PERICOLO:** Se si decide di resettare lo strumento, accedendo alla modalità system, verrà annullata la memoria d'azoto, per cui lo strumento non sarà più in grado di calcolare un'immersione successiva come tale. Non utilizzare mai questa funzione se non sono trascorse almeno 48 ore dall'ultima immersione.

Quando la funzione Gage è attiva comparirà l'icona GAGE

**NOTA:** Il computer GOA/CARTESIO/NEON viene impostato dal costruttore nella funzione MODE SET (MODE-S) AIR.


**NOTA:** Il sensore di profondità fornisce indicazioni tra 0 e 120 m.

## CRONOMETRO DI PROFONDITA' (IMMERSIONE GAGE)

Durante l'immersione in modalità GAGE è possibile attivare un cronometro di profondità azzerabile.

Per attivare in cronometro di profondità tenere premuto il pulsante **ESC**.

Nell'ultima riga appariranno i dati del cronometro come visualizzato di seguito

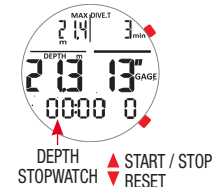

Premere il pulsante UP ▲ per avviare o fermare il cronometro, premere il pulsante DOWN ▼ per azzerare il cronometro,

Premere **ESC** per ritornare a visualizzare la profondità media e la temperatura.

L'ultimo dato visualizzato dal cronometro sarà memorizzato nel logbook.

## USO DEL COMPUTER CON SCARSA VISIBILITÀ

In ogni momento dell'immersione, qualora le condizioni di illuminazione non consentissero una facile lettura del display, è possibile attivarne la retroilluminazione premendo il tasto LIGHT. La retroilluminazione del display ha una durata di alcuni secondi dopodiché si spegnerà automaticamente. Durante la retroilluminazione potrebbero vedersi alcune macchie scure sul display. Tali macchie non sono da considerarsi un difetto ma sono dovute all'utilizzo di un display ad alto contrasto.

## INTERVALLO DI SUPERFICIE

Dopo una immersione effettuata con la funzione MODE-S AIR o MODE-S NITROX, quando si risale a profondità inferiori a 0.8m, il display fornisce le seguenti informazioni:

- Intervallo di superficie in ore e minuti (SURF.T)
- Tempo di desaturazione (DESAT) che è necessario attendere prima di poter effettuare un volo (in ore e minuti).

- Tempo di NO FLY e relativa icona. Quando è presente devono essere evitati viaggi aerei o viaggi ad altitudini superiori a quella del sito d'immersione.
- Profondità massima dell'immersione appena trascorsa.
- Durata dell'immersione trascorsa.

**IMPORTANTE:** Seguendo le indicazioni delle principali organizzazioni di medicina subacquea ed iperbarica GOA /CARTESIO/NEON applicherà i tempi di non volo nel seguente modo: 12 ore dopo un'immersione singola in curva di sicurezza (senza decompressione). 24 ore dopo un'immersione fuori curva di sicurezza (con decompressione) o dopo ripetitive o plurigiornaliere (multiday) se effettuate correttamente. 48 ore dopo l'utilizzo della funzione GAGE o se si sono verificati gravi errori nella condotta dell'immersione.

**NOTA:** Se viene iniziata un'immersione dopo meno di 2 minuti di intervallo in superficie, GOA/CARTESIO/NEON la interpreta come la continuazione della precedente: il numero di immersione rimane lo stesso e il calcolo della durata riparte da dove si era fermato. Le immersioni effettuate dopo almeno 2 minuti di intervallo in superficie, vengono invece considerate come immersioni successive. Nel caso l'immersione sia stata effettuata con la funzione GAGE lo strumento non è in grado di effettuare calcoli di saturazione e desaturazione per le rimanenti 48 ore che intercorrono dal termine dell'immersione, rappresentate dall'intervallo di superficie SURF.T.

### PC LINK - INTERFACCIA PC COMPATIBILE

GOA/CARTESIO/NEON Cressi può essere interfacciato a un Personal Computer avente le seguenti caratteristiche:

- Sistema operativo: Windows/Mac

Per connettere i due computer seguire la seguente procedura:

- Installare il software UCI Underwater Computer Interface sul PC.

- Collegare l'hardware dell'interfaccia Cressi ad una porta USB del PC.
- Accedere alla funzione PC di GOA/CARTESIO/NEON premendo il tasto **SEL** dal menu SYSTEM

Quindi seguendo le istruzioni, è facile scaricare tutti i dati contenuti all'interno di GOA/CARTESIO/NEON come i profili delle proprie immersioni, per poi vederli riprodotti, stampati o modificati tramite il software.

### CURA E MANUTENZIONE

GOA/CARTESIO/NEON Cressi è stato progettato e realizzato per resistere alle dure condizioni di un intenso utilizzo subacqueo. È bene ricordare però che si tratta di uno strumento di precisione che merita tutte le attenzioni del caso. È buona norma evitare urti violenti, proteggerlo da fonti di calore eccessivo, sciacquarlo sempre in acqua dolce dopo l'uso, asciugarlo accuratamente e non riporlo mai bagnato, evitare il contatto con attrezzature pesanti quali ad esempio le bombole.

**IMPORTANTE:** Non porre il computer a contatto con solventi o sostanze chimiche di alcun genere. Non usare aria compressa per asciugare il computer. Il pulsante non necessita di particolare manutenzione: non lubrificare mai con oli o spray di alcun genere.

**NOTA:** Cambiando la batteria controllare il vano: nel caso appaiano segni di umidità all'interno inviare lo strumento ad un centro di assistenza autorizzato. In presenza di eventuali anomalie di funzionamento, non utilizzare lo strumento in immersione e rivolgersi a un rivenditore autorizzato Cressi per la revisione.

## SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA.

La sostituzione della batteria va effettuata ogni qualvolta lo strumento indichi sul display il segnale di batteria scarica.

Se sul display appare l'icona batteria fissa GOA/CARTESIO/NEON è in grado di svolgere tutte le funzioni. Si raccomanda comunque, specie se il computer/orologio viene utilizzato in luoghi freddi, di sostituire la batteria quanto prima.



LOW BATTERY  
(YOU SHOULD CHANGE THE BATTERY SOON)

Se sul display appare la batteria lampeggiante (icona), per sicurezza le funzioni dive sono disabilitate



YOU MUST CHANGE THE  
BATTERY  
(DIVE FUNCTION IS DISABLED)

**IMPORTANTE:** Quando si effettua la sostituzione della batteria, tutti i dati relativi alla desaturazione, l'orario e la data vanno perduti. Impostare nuovamente ora e data, per avere riscontri esatti nel logbook del computer. Non sostituire

la batteria quando la desaturazione è in corso, poiché tutti i dati relativi al calcolo della desaturazione andrebbero persi. Nel caso, non immergersi per le successive 48 ore. Dopo il cambio della batteria tutte le impostazioni tornano all'ultimo valore impostato dall'utente. Ora e data devono essere reimpostate. Per sostituire la batteria, con un cacciavite svitare le due viti del coperchio posto sul retro dello strumento. Rimuovere il coperchio e osservare lo stato della batteria e del vano che la contiene: se si notano tracce di corrosione dovute a infiltrazioni rivolgersi a un centro autorizzato Cressi per la revisione dello strumento. Se tutto appare in buone condizioni, rimuovere la batteria dalla sua sede tenendo il computer rivolto verso il basso. Sostituire la batteria rispettando le polarità (un'errata polarità può danneggiare lo strumento). Prima di richiudere il coperchio, controllare che non vi siano impurità sulla sede e passare un lieve strato di grasso al silicone sulla guarnizione di tenuta del coperchio batteria.

**NOTA:** È bene ricordare che diversi fattori condizionano la durata media della batteria, quali, ad esempio: il tempo di immagazzinamento dello strumento prima dell'acquisto, la durata delle immersioni, l'uso della retroilluminazione, la qualità stessa della batteria la cui durata media varia ad esempio con la temperatura.

**NOTA:** Non stringere eccessivamente il coperchio! Un eccessivo serraggio non solo non garantisce una migliore tenuta ermetica del vano batteria, ma potrebbe perfino comportare la rottura del coperchio stesso o difficoltà nella successiva apertura. **Non toccare o tentare di pulire il sensore di pressione!** Eventuali malfunzionamenti saranno esclusi dalla garanzia.

**NOTA:** Assicurarsi della tenuta stagna dello strumento!

**IMPORTANTE:** Eventuali malfunzionamenti o allagamenti dovuti alla scorretta sostituzione della batteria, sono esclusi dalla garanzia.

*Algoritmo:* Algoritmo CRESSI RGBM.

*Tessuti campione:* 9 con emitempi di saturazione compresi tra 2,5 e 480 minuti

*Sensore di profondità:*

- Taratura per acqua salata (in acqua dolce le profondità indicate sono inferiori del 3% circa)
- Campo di misurazione: 0-120m (0 ft. - 393 ft.), misurato ogni secondo.
- Precisione: +/- 1% (T 20°C).
- Risoluzione di lettura: 10 cm (da 0 a 100 m) / 1 m (da 100 a 120 m) / 1 ft (da 0 a 316 ft)
- Intervallo acquisizione dati 20 sec. in superficie e 1 secondo in DIVE.

*TERMOMETRO:*

- Risoluzione: 1 °C / 1 °F
- Campo di misurazione: -5 °C +40 °C.
- Precisione: +/- 2 °C /10 min cambio °T.

*OROLOGIO:*

- Precisione: +/- 30 sec. media al mese.
- Display 24 ore.

*BATTERIA:*

Batteria CR 2450 da 3V.

## GARANZIA

GARANZIA LIMITATA CRESSI PER COMPUTER SUBACQUEI CRESSI E RELATIVI ACCESSORI

**AVVISO IMPORTANTE:** La presente garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla Normativa Nazionale applicabile in materia di vendita di beni di consumo.

Cressi fornisce la presente garanzia limitata all'acquirente del computer subacqueo Cressi degli accessori per computer subacqueo Cressi (prodotto).

Durante il periodo di garanzia, Cressi o un centro di assistenza autorizzato Cressi, provvederà a propria esclusiva discrezione ad eliminare gli eventuali difetti di materiale, di design e di lavorazione gratuitamente tramite riparazione del prodotto o sostituzione del prodotto in conformità con la presente garanzia limitata.

La presente garanzia limitata è valida ed efficace esclusivamente nel paese di acquisto del prodotto, a condizione che Cressi abbia destinato il prodotto per la vendita in tale paese. Tuttavia in caso di acquisto del prodotto in uno degli stati membri dell'Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia e qualora Cressi abbia originariamente destinato il prodotto per la vendita in uno di questi paesi, la presente garanzia limitata è valida ed efficace in tutti questi paesi.

Limitazioni al servizio previsto dalla presente garanzia potrebbero derivare dalla presenza nei prodotti di elementi specifici per un paese.

Per paesi non compresi nell'Unione Europea e diversi da Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia, a condizione che l'acquirente si dichiari d'accordo a corrispondere una tariffa di manutenzione e un rimborso per le spese di spedizione sostenute da Cressi o da un centro autorizzato Cressi, è possibile ottenere il servizio previsto dalla garanzia in paesi diversi da quello di acquisto del prodotto. Eventuali parti di ricambio verranno in questo caso fornite gratuitamente.



## **Periodo di garanzia**

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto al dettaglio da parte del primo acquirente.

Il prodotto può essere costituito da più componenti i quali potrebbero essere coperti da un periodo di garanzia diverso, in particolare la presente garanzia limitata è valida per un periodo di:

- A) due anni per i computer subacquei
- B) un anno per i consumabili e gli accessori, ivi compresi, a scopo esemplificativo e non limitativo, cinturini, fibbie etc. (sia compresi nel pacchetto di vendita del computer subacqueo che venduti separatamente).

Nei limiti di quanto consentito dalla Normativa Nazionale applicabile, il periodo di garanzia non verrà esteso o rinnovato o modificato in alcun modo in seguito a successiva rivendita, riparazione del prodotto o sostituzione del prodotto autorizzati da Cressi. Tuttavia, le parti del prodotto riparate o sostituite durante il periodo di garanzia, o il prodotto sostituito vengono garantite per il restante periodo di garanzia originale o per tre mesi dalla data di riparazione o sostituzione, a seconda di quale intervallo risulti più lungo.

## **Come usufruire dei servizi di garanzia**

Se si intende presentare un reclamo a fronte della presente garanzia limitata, contattare il proprio rivenditore autorizzato Cressi per informazioni su come inoltrare il reclamo; verranno fornite informazioni su come richiedere l'applicazione della garanzia al proprio prodotto. Se si desidera restituire il prodotto spedendolo al proprio rivenditore autorizzato Cressi, assicurarsi che il trasporto sia prepagato.

La validità dei reclami presentati a fronte della presente garanzia limitata, è soggetta alla notifica a Cressi o a un centro di assistenza autorizzato Cressi del presunto difetto entro un tempo ragionevole dall'osservazione dello stesso, e in ogni caso non oltre la scadenza del periodo di garanzia.

Per qualsiasi reclamo, in base alla presente garanzia limitata, è necessario inoltre fornire il proprio nome e indirizzo, la prova d'acquisto che dovrà indicare chiaramente il nome e l'indirizzo del venditore, la data e il luogo d'acquisto e il tipo di prodotto. La richiesta di riparazione in garanzia verrà soddisfatta gratuitamente ad esclusiva discrezione di Cressi o di un centro autorizzato Cressi e il prodotto verrà riparato o sostituito entro un tempo ragionevole.

Se il prodotto verrà riscontrato non conforme ai termini e alle condizioni di cui alla presente garanzia limitata, Cressi o un centro autorizzato Cressi si riservano il diritto di addebitare le spese di manutenzione e/o riparazione.

## **Altre note importanti**

In caso di riparazione o sostituzione del Prodotto, i dati e i contenuti memorizzati nello stesso possono andare perduti. Cressi o un centro di assistenza autorizzato Cressi declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita dei contenuti o dati durante la riparazione o la sostituzione del Prodotto.

Cressi invita pertanto a creare copie di back-up o ad annotare per iscritto ogni contenuto o dato importante memorizzato nel prodotto.

Il Prodotto o una parte di esso quando sostituito, diventa proprietà di Cressi.

Nel caso venga riconosciuto un rimborso, il prodotto a fronte del quale viene effettuato il rimborso, deve essere restituito a un centro di assistenza autorizzato Cressi, in quanto diviene proprietà di Cressi e/o del centro autorizzato Cressi.

In caso di riparazione o sostituzione del Prodotto, Cressi o un centro di assistenza autorizzato Cressi, possono utilizzare prodotti o parti nuove, come nuove o ricondizionate.

### **Esclusioni e limitazioni**

La presente garanzia limitata non copre:

1. a) il deterioramento del prodotto dovuto a normale usura, b) difetti causati da uso improprio (ivi compreso, a scopo esemplificativo ma non limitativo, difetti causati da oggetti appuntiti, piegatura, compressione, caduta, urti ecc. ) c) difetti o danni causati da un uso non corretto del prodotto, ivi compreso un uso contrario alle istruzioni fornite da Cressi (ad esempio quelle indicate nel manuale istruzioni del prodotto) d) difetti causati da altri eventi non dipendenti da Cressi;
2. manuali dell'utente o software di terzi (anche se compresi nel pacchetto o venduti unitamente al hardware di Cressi), impostazioni, contenuti o dati, sia in dotazione con il prodotto che ottenuti mediante download o forniti unitamente all'installazione, montaggio, spedizione o altra fase della catena di fornitura o acquisiti in altro modo dall'acquirente;
3. difetti o presunti difetti causati dall'uso o collegamento del prodotto, con qualsiasi accessorio, software e/o servizio non prodotto o fornito da Cressi o da un uso del prodotto diverso dall'uso previsto;
4. batterie sostituibili.

La presente garanzia limitata non è valida nei seguenti casi:

1. se il Prodotto è stato aperto, modificato o riparato da personale non appartenente a Cressi o a un centro di assistenza autorizzato Cressi;
2. se il Prodotto è stato riparato utilizzando parti di ricambio non autorizzate;
3. se il Prodotto è stato esposto a sostanze chimiche quali ad esempio (a scopo esemplificativo e non limitativo) antizanzare.

Cressi non garantisce il funzionamento del Prodotto ininterrotto o privo di errori o che il Prodotto funzionerà in combinazione con altro hardware o software fornito da terzi.

### **Limitazione della responsabilità di Cressi**

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA E' IL SOLO ED ESCLUSIVO MEZZO DI RICORSO A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE E SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA.

TUTTAVIA LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA NON PREGIUDICA I DIRITTI RICONOSCIUTI DALLE NORMATIVE NAZIONALI APPLICABILI. CRESSI NON PUO' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI, IVI COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, MANCATI PROFITTI O BENEFICI PREVISTI, MANCATI RISPARMI O RICAVI, PERDITA DI DATI, DANNI PUNITIVI, MANCATO USO DEL PRODOTTO O DI EVENTUALE ATTREZZATURA ASSOCIATA, COSTO DEL CAPITALE, COSTO DELL'ATTREZZATURA O DELLE STRUTTURE SOSTITUTIVE, TEMPI DI FERMO, RECLAMI DI TERZI, IVI COMPRESI I CLIENTI E DANNI ALLA PROPRIETA' DERIVANTI DALL'ACQUISTO O USO DEL PRODOTTO O RISULTANTI DALL'INADEMPIENZA DELLA GARANZIA O DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA, RESPONSABILITA' OGGETTIVA O ALTRO MEZZO GIURIDICO, ANCHE NEL CASO IN CUI CRESSI FOSSE A CONOSCENZA DELLA PROBABILITA' DI TALI DANNI. CRESSI NON PUO' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER I RITARDI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA O DEL MANCATO USO DURANTE IL PERIODO DI RIPARAZIONE DEL PRODOTTO.



Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CRESSI**  
SINCE 1946

Via G. Adamoli, 501 - 16165 GENOVA - ITALY  
TEL. +39 010 830.79.1 - FAX +39 010 830.79.220  
info@cressi-sub.it - www.cressi.com